

Kontrola analyzátoru AQT90 FLEX

Úroveň priority: Urgentní

Vážený zákazníku,

společnost Radiometer zjistila, že testovací kalíšek v některých analyzátoch nemusí být správně umístěn v "procesním kole" před promýváním a sušením testovacího kalíšku a před provádění měření.

Příčinou problému je, že propichovací zařízení „Punch Up Unit“ se pohybuje při tlačení kalíšku do procesního kola o něco méně, než bylo zamýšleno.

Teoreticky by to mohlo vést k nesprávným výsledkům v důsledku nedostatečného promytí a sušení testovacího kalíšku.

Nicméně naše zkušenost je, že analyzátory s velkou pravděpodobností fungují správně podle specifikace i navzdory nepatrně sníženému posunu propichovacího zařízení.

Kromě toho, u analyzátorů, kde jsou v pořádku výsledky měření LQC, fungují podle specifikací a nejsou ovlivněny mechanickým problémem.

Rozhodli jsme se provést kontrolu všech analyzátorů, které tento nepatrně snížený posun vykazují, abychom ověřili správnou mechanickou funkci analyzátoru.

Produkt, kterého se to týká:

Vyhodnocení údajů z výrobního testování určilo váš analyzátor AQT90 jako potenciálně vykazující popsané mechanické problémy.

Co byste měli udělat:

Nejsou nutné žádné akce.

RADIOMETER zkontroluje Váš analyzátor a provede potřebné úkony.

Pokud máte nějaké dotazy, prosím, kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti RADIOMETER s.r.o.

S pozdravem,
RADIOMETER s.r.o.